Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 06:58

Link do produktu: https://stoneridgeelectronics.pl/aktualizacja-p-10.html



Aktualizacja

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Stoneridge

Opis produktu

Proces aktualizacji OPTIMO2 STONERIDGE

- 1. Zgrywamy plik z aktualizacją na pendrive i umieszczamy go w porcie USB Optimo.
- 2. Uruchamiamy aplikację AKTUALIZACJE na pulpicie i zatwierdzamy aktualizację.
- Aktualizacja powinna uruchomić się automatycznie, w innym przypadku należy wybrać odpowiedni plik z folderu pendriva.
- 4. Po aktualizacji należy ponownie uruchomić Optimo.

Bardzo ważne aby użyć poprawnej wersji aktualizacji do swojego OPTIMO, Jeżeli zostanie zainstalowana nieprawidłowa instalacja nastąpi konieczność wykonania odpłatnej naprawy u producenta.

Jeżeli posiadasz tablet Optimo1 lub Optimo2 Dell prosimy o kontakt z nami.

Aktualizacja OPTIMO 7.3.3000.4117 do 7.4.3000.4128 / 7.4.4000.4

_Aktualizacja OPTIMO 7.3.3000.4117_to_7.4.3000.4128 - Stary Tablet

<u>Aktualizacja OPTIMO 7.3.4000.4117_to_7.4.4000.4128</u> - NOWY Tablet

Aktualizacja OPTIMO 7.4.3000.4128 i 7.4.4000.4128 (wersja do nowych tabletów LINX)

Aktualizacja 7.4.3000.4128 jest udost?pniona w 2 wersjach. Od marca w dystrybucji mamy now? wersj? tabletu LINX. (Nowa wersja tabletu Optimo ma inn? ?adowark? i nie ma gniazda USB z lewej strony obudowy – wersja do nowych tabletów ma numer 7.4.4000.4128) Je?eli b?dziesz próbowa? za?adowa? do Optimo niepoprawn? wersj? aktualizacji tablet wy?wietli komunikat o b??dnej wersji (INVALID)

W celu zaktualizowania OPTIMO pobieramy aktualizacj? - Pod??czamy Optimo do zasilania - Pobrany plik wgrywamy na pendrive - Wk?adamy pendrive do Optimo i uruchamiamy ikon? AKTUALIZACJE - Uruchamiamy aktualizacj? za pomoc? zielonej r?czki i post?pujemy zgodnie z poleceniami na Optimo - Po sko?czonej aktualizacji Optimo zrestartuje si?

OPIS AKTUALIZACJI:

OPTIMO Wersja oprogramowania 7.4.3000.4128

7.4 to wersja oprogramowania umo?liwiaj?ca TACHOSWAP do SE5000 Smart 2.

 Wszystkie zastosowania – przypomnienie o modernizacji Smart 2 planowanej na koniec tego roku! Uwaga: u?ytkownik nie traci czasu na ogl?danie informacji. Rzeczywi?cie komunikat wy?wietla si? tylko w trakcie ustalania typu tachografu

2. TACHOSWAP do SE5000 Smart 2

- a. Optimo mo?e teraz zamienia? parametry kalibracji na SE5000 Smart 2
- b. Równolegle do tej rozszerzonej funkcjonalno?ci interfejs zosta? ca?kowicie przepisany, aby upro?ci? i przyspieszy? proces
- c. Przypomnienie: Zawsze u?ywaj Tachoswap po SE5000CS i przed kalibracj? urz?dzenia
- d. Referencje OEM nie s? kopiowane podczas wymiany Tachoswap. Rzeczywi?cie, je?li oprogramowanie ci??arówki zosta?o zaktualizowane do Smart 2, b?dziesz potrzebowa? referencji Smart 2 za?adowanych przez SE5000CS, a nie stare referencje z usuni?tego tachografu
- 3. **SE5000CS, TACHOSWAP i MKIII > Czytaj i modyfikuj** Automatycznie ustawia wspó?czynnik wa?u wyj?ciowego na 1, gdy u?ytkownik próbuje zaprogramowa? 0 w SE5000 Smart 2

4. SE5000CS - Ulepszenia i nowe funkcje

- a. Dodano wariant 15 ?redniego obci??enia VOLVO i RENAULT
- b. Dodano nowe konfiguracje modernizacji
- c. Wymu? w?o?enie karty warsztatowej, aby przes?a? konfiguracje UGC do aktywowanych tachografów. Pozwala to unikn?? niekontrolowanych zmian
- d. Zaoferuj wybór pr?dko?ci A-CAN w celu filtrowania listy konfiguracji: u?atwia znalezienie w?a?ciwej konfiguracji, je?li znasz pr?dko?? CAN ci??arówki
- 5. MKIII > Read & Modify Ulepszenia i nowe funkcje
 - a. Ulepszenia interfejsu u?ytkownika: ka?da nowa warto?? b?dzie teraz pod?wietlana na czerwono. Pod?wietlenie zniknie, gdy u?ytkownik przejdzie do nowego kafelka
 - i. Ma to na celu unikni?cie przypadkowej zmiany parametrów
 - b. Domy?Inie wszystkie klawiatury pisane s? wielkimi literami
 - c. Data i czas UTC w parametrach kalibracji s? tylko do odczytu
 - i. U?yj *MKIII* > Test Zegara ustawiania czasu, tylko w ten sposób mo?na ustawi? czas co do sekundy
 - d. Dodano *CAN-FD* opcja do A-CAN Wybór typu
 - i. Dla SE5000 Smart 2 wersja D i nowsze. To jest magistrala CANBus VW 1Mbds
 - e. Ostrze?enie przed przekroczeniem pr?dko?ci: dodano sterowanie

w??czaniem/wy??czaniem w celu wysy?ania informacji przez magistral? CAN

i. Zgodnie z wymaganiami niektórych producentów OEM

- f. Ulepszony interfejs, aby unikn?? przypadkowej dezaktywacji transmisji DRTD1
- g. Napraw procedur? zapisu VOLVO/RENAULT dla 2 referencji OEM
- h. Naprawiono format wprowadzania daty instalacji dla j?zyka greckiego
- a. Zaktualizowano s?owe?sk? klawiatur?, aby przyspieszy? wprowadzanie rozmiaru opon
- j. Uproszczono wprowadzanie niektórych parametrów w kafelku Preferencje Kierowcy
- 6. GNSS Test Ulepszenia
 - a. W przypadku SE5000 Smart 2 oprócz wyników testu PASS/FAIL

wyświetl status naprawy GNSS

b. Naprawiono plik gnss.xml, gdy długość geograficzna mieści się w

przedziale od 000° do -001°

c. Popraw informacje dla użytkownika, gdy brakuje poprawki GNSS

tachografu i test kończy się niepowodzeniem

7. DSRC Test - Strona główna zawiera teraz wytyczne w obszarze

informacji o stanie urządzenia

8. VU Field Flash – Aktywuj przycisk WDROŻYĆ nawet wtedy, gdy status weryfikacji jest nieznany

 a. Spowoduje to autoryzację włączenia zasilania po pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji i przed aktywacją tachografu i wdrożeniem nowego oprogramowaniad

b. Takie niewykorzystane i nieaktywowane tachografy można przywrócić do stanu magazynowego wraz z nowym Oprogramowaniem wstępnie załadowany. Wdrożenie zajmie tylko jedną minutę od zainstalowania i aktywacji urządzenia

9. Logfiles - Add header to OptimoErrorLog with serial number and SW versions

10. MKIII > Test stołowy – Ustaw wynik testu na FAIL, gdy błąd prędkości jest większy niż 1,0 km/h, ale mniejszy niż 1,1 km/h

Poprawka do aplikacji testowej GNSS. Hotfix dla Optimo2

Poprawka do aplikacji testowej GNSS. Hotfix dla Optimo2 dla wszyskich wersji do wer. 6.2

Hotfix dla Optimo2 dla wszyskich wersji do wer. 6.2

wygenerowano w programie shopGold

POPRZEDNIE AKTUALIZACJE

Aktualizacja OPTIMO 7.2.3000.4095 do 7.3.3000.4117

Aktualizacja OPTIMO 7.3.3000.4117

Udost?pniamy now? aktualizacj? do OPTIMO 7.3.3000.4117 W celu zaktualizowania OPTIMO pobieramy aktualizacj? - Pod??czamy Optimo do zasilania - Rozpakowany plik wgrywamy na pendrive - Wk?adamy pendrive do Optimo i uruchamiamy ikon? AKTUALIZACJE - Uruchamiamy aktualizacj? 7.2.3000.4095 i post?pujemy zgodnie z poleceniami na Optimo - Po sko?czonej aktualizacji Optimo zrestartuje si?

OPIS AKTUALIZACJI:

Optimo² wersja oprogramowania 7.3

Wersja oprogramowania 7.3.x000.4117 jest dystrybuowana w?ród importerów za po?rednictwem Extranetu importerów. Dzia?a z now? wersj? oprogramowania sprz?towego 02.12 i tym samym interfejsem bezprzewodowym w wersji 5.3.2, co poprzednia wersja 7.1. Ta nowa wersja oprogramowania sprz?towego 02.12 jest homologowana w ramach certyfikatu LNE wersja 13.

Jest to wersja oprogramowania umo?liwiaj?ca rekonfiguracj? Modu?u DSRC.

1. Stacja konfiguracyjna modułu DSRC